# アーク溶接コスト

## I. アーク溶接のコストについて

## 1. アーク溶接のコスト計算

アーク溶接の**コスト計算をする場合**、或いは **CO2** と**混合ガスとのコスト比較**をするときに使う。この資料は **CO2** と混合ガスのコスト比較をしてみました。金額等は参考価格ですので皆様の実際の価格を使用してください。

## 2. CO2 溶接に対し、混合ガス溶接の特徴

CO2に対し混合ガスの特徴	内 容
I) スピードアップが出来る。	①アークタイムの短縮。→ 生産性の向上(20%以上)。
	②ガス使用量が削減。
	③歪の軽減。
Ⅱ)稼働率の向上効果。	①最適溶接条件が設定しやすい。
	②スパッタ除去に費やす時間の削減。
	a) スパッタ付着防止剤を塗る時間の削減。
	b) ノズルに付着したスパッタの除去時間の削減。
	c) 製品・冶具に付着したスパッタの除去時間の削減。
	③スラグ処理時間の短縮(スラグ付着量が大幅に減少)。
	<u>スラグ</u> とは:
	・ワイヤ、母材中の Fe・Si・Mn の酸化物。
	・こげ茶色でガラス状の剥離性付着物。
	④補修(手直し)時間の短縮。
	a) 溶け落ちが少なく、補修作業の削減。
	b) アンダーカットの整形作業が削減。
	c) 余盛の整形作業が削減。
	⑤歪取り時間の削減。
Ⅲ) ワイヤ節減効果	①突合せ溶接
	余盛が低く、スパッタが少ない。
	CO2に比べ 10%以上、ワイヤの削減が出来る。
	余盛
	CO2 混合ガス

	②隅肉溶接	1. 10 0 18.1. 3.							
	<ul><li>・等脚長で余盛が低く、</li><li>・CO2 に比べて 20~30%</li></ul>		=						
		0住及のソイド 前級 /	7山木〇。						
	CO2 : L1 <l2(不等< th=""><th>⊞ ≧.)</th><th></th></l2(不等<>	⊞ ≧.)							
			混合ガス						
	)	LI LI	CO <sub>2</sub>						
	混合ガス: L1=L2(等脚								
		4	L2						
	<u> </u>								
	③ CO <sub>2</sub> は、アークが不安定	こなため溶接速度を	上げると、ビードが途						
	切れて(ハンピング) しまう	。そのため、速度を	抑えなければならず、						
	単位溶接長当りの溶着金属	<b>電量が多くなってし</b>	まう。混合ガスを使用						
	することで、スピードアッ	プが計れ、10~20	%のワイヤ量の削減が						
	出来る。								
	④ スパッターロスが多くなる								
	CO <sub>2</sub> と混合ガスの溶着効率		のようになる。						
		CO <sub>2</sub> (%)	混合ガス (%)						
	大電流領域	90~92	97~99						
	短絡アーク領域	92~93	95~96						
	パルス領域	使用不可	99						
 IV)ガス価格	   ・表面ガス価格(ガス価格の	 みの比較):							
1V) / V NIMTH		$\mathrm{CO}_2$	混合ガス						
	例えば、171.3	円/kg(300 円/m³)	700 円/m³						
	  ・TOTAL コストによる価格:	${ m CO}_2$	混合ガス						
	例えば、		276 円/m						
V) CO <sub>2</sub> での問題点	1) スパッター								
	2) ビード外観(余盛が高い。止ぬ	端部が不揃い。止端部の	)濡れ性が悪い。)						
	3) 溶接スピードに限度。								
	4) 欠陥が出やすい。								
	・ブローホール・ピ ・アンダーカット・								
	- ・								
	<ul><li>ビード底辺の溶け</li></ul>								
	▲ピンホール	ر ر	·ダーカット <b>フ</b>						
		•	-						
	ブローホール	l.							
			・バーラップフ						
	V-1.1 ++ L	1	_ 4						
	溶け落ち	•							
	溶け落ち								
	溶け落ち								

### VI) CO2はヒュームの発 生量が多い為、作業環 境が悪い。



#### ヒュームの主成分

・酸化鉄: 溶接中に酸化された鉄分が気化し発生する。空気中に含まれる  $O_2$  の混入量とシールドガス中の  $CO_2$  又は  $O_2$  量が


増加すると増加する。

・銅成分: 通電性、耐腐食性の向上のためワイヤの表面に銅メッキ が施されている。これがアーク熱により気化しヒュームの

成分となる。

・ガス成分 $(O_3 \cdot NO_x \cdot CO)$ : 溶接時のアーク光により  $O_2 \cdot N_2$  が 化学反応を起こし  $O_3,NO_x$  を、又、シールドガス中の  $CO_2$  が解離して CO を発生する。

#### CO<sub>2</sub>と混合ガスとのヒューム発生量の比較

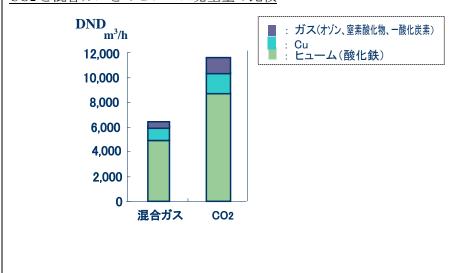

### 2. コストの構成

MAG 溶接における溶接コストの構成は次の3項目に大別することが出来る。

項目		内 容
労務費(人件費)	前工程	・ワークのセット作業。 ・溶接条件・トーチ狙いの設定作業。 ・スパッター除去剤の塗布作業。 ・仮付け作業 ・スパッターの除去、余盛整形作業(仮付け)。
	本溶接	
	後工程	<ul><li>・スパッター除去作業。</li><li>・ビード補修作業 (ブローホール、ピンホール、アンダーカット、オーバー ラップ、溶け落ち)。</li><li>・歪取り作業。</li></ul>
溶接材料費(消耗品費)	前工程	<ul><li>・スパッター除去剤。</li><li>・仮付け時のワイヤ・ガス。</li><li>・砥石(仮付け後のスパッター除去、余盛整形)</li></ul>
	本溶接	・ワイヤ・ガス。
	後工程	・砥石 (スパッター除去、ビードの補修)。 ・ワイヤ・ガス (ビード補修)。
設備等の使用費	・設備の減価 ・保守費(修理 ・消耗部品費 ・電気代	

## 3. 溶接条件

コスト比較をする為、下表条件表の溶接形状等及び数値等を参考として使用し計算しました。

				容 接:	条 件		
母材材質	母材材質 軟鋼						
溶接継ぎ手	水平隅肉	水平隅肉			$\cap$		
溶接長	m	1 (100	O cm)			1	S <sub>2</sub>
脚長		COs	2	混合	ガス	a (6mm)	Sı
	mm	a <	b	a =	- b		
		6	8	6	6		
						]	(6mm)
			CO <sub>2</sub>			混合ガス	備考
溶接電流	A		280			300	
溶接電圧	V		31			29	
溶接速度	cm/分		50			65	
アークタイム	分		2.0			1.54	溶接長/溶接速度
ワイヤ送給量	g/分		100.5			105	
ワイヤ径	$(\phi)$		1.2			1.2	
ガス流量	ℓ/分		20			20	
ビード余盛率	%		15			8	
溶着効率	%		92			99	
アーク発生率	%		40			40	
スパッター除去時 間	分	アークク	タイム 0.6	Ø 30%	アー	・クタイムの 5% 0.077	
le)				その他の	 〉条件	0.011	
人件費		円/H	3,000	0. (50 円	]/分)		
ワイヤ単価		円/kg	300. (0.3 円/g)				
ガス単価		円/m³	CO <sub>2</sub>		300 (0.3 円化) =171.30/kg		
			混合ガス 700(0.7円/ℓ)				
チップ単価		円/個					
電力料金単価		円/kwh					
年間作業時間		時間	-	0. (8H/∃	$\times 225$	日/年)	
設備(溶接機等)費		円	610,	000.			
減価償却期間		年	7				

<sup>\*</sup> ビード余盛率(%)={S<sub>2</sub>/(S<sub>1</sub>+S<sub>2</sub>)}×100

### 4. 経済的比較表


溶接長 1m を脚長 6 mmで隅肉継ぎ手で溶接するとした場合の例です。


	溶接	方式	CO <sub>2</sub>	混合ガス	備考
	・ワイヤ消費量	g/m	236	154.6	<ul><li>ワイヤは実体ワイヤ(ソリッド)を使用。</li></ul>
ワイ	・ワイヤ単価	¥/kg	300	300	一 ット)を使用。
サ費	a) ワイヤ費用	¥/m	70.8	46.4	
			2.00	1 74	が44 E ケ 19444   主由
	・アークタイム	分/m	2.00 300(171.3/kg)	1.54 700	溶接長さ/溶接速度 ・ CO2 の場合、円/kgの取引。
ガス費	・ガス単価	¥/m³	$(0.3/\ell)$	(0.7/ℓ)	<ul> <li>円/kgを円/㎡に換算するに</li> <li>は、円/kg価格を 0.571 で割れ</li> </ul>
費	b) ガス費用	¥/m	12.0	21.56	ば、円/㎡価格になる。 (1 kg=0.571 m)
			<b>~</b> 0	2.25	
	• 作業時間	分	5.0	3.85	
人	・スパッター除去時間		0.6	0.077	
人 件 費	・工賃単価	¥/H	3,000	3,000	
<b> </b> ^	c) 人件費用	¥/m	280.0	196.4	
	・投資金額	¥	610,000	610,000	
設備	d) [減価償却費]	¥/m	4.0	3.1	7年償却
(溶接)	e)[電力費]	¥/m	6.52	5.04	電力料金 18 円/KWh
<b>設備</b> (溶接機等) <b>使用費</b>	f) [保守費]	¥/m	2.83	2.17	投資金額の 10%。
用   費	g)消耗部品費	¥/m	2.83	2.17	投資金額の 10%。
	合 計 (¥/m) (a+b+c+d+e+f)		<b>≒379</b>	<b>≒276</b>	* CO2に対し混合ガスは27% コストダウンが出来る。

- \* この費用には前処理・後処理工程費用は含まれていません。但し、スパッター除去費用は含まれています。前処理・後処理工程費用を含めれば混合ガスの場合、27%+  $\alpha$ %のコストダウンが出来ます。
  - 前処理工程:仮付け作業時のやり直し或いは仮付けビードの補修など。
  - 後処理工程:本溶接で発生した不良品の手直し或いは破棄品の費用。

### 5. アーク溶接コスト比較表

「4.経済比較表」に基づき、各項目事にコスト計算をすると、下表のような傾向になると思われます。

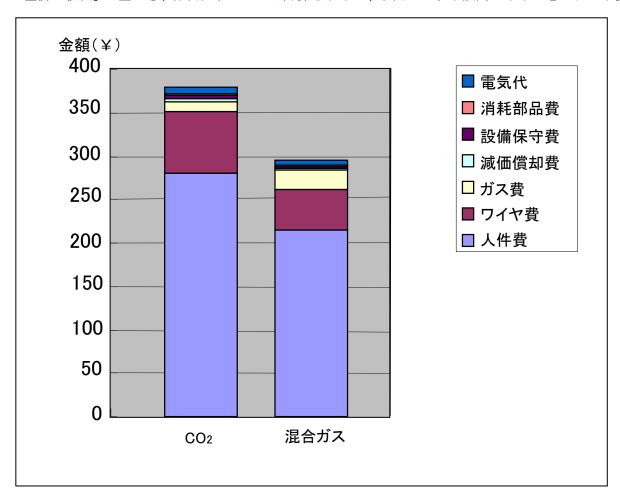

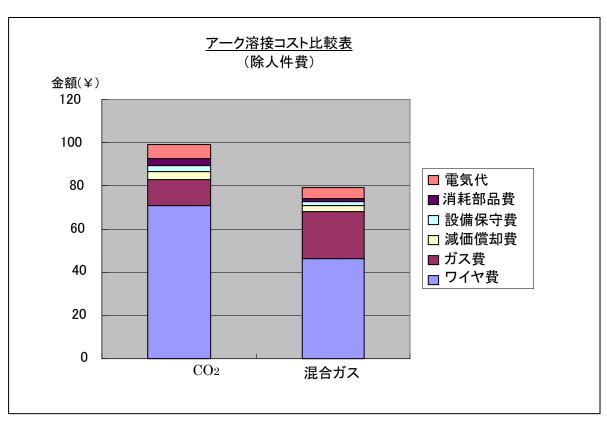


## Ⅱ. コスト計算内訳


## Ⅰ. ワイヤ費

## 1. ワイヤ消費量を把握する方法

- 1) 計算で算出する方法。=正確性に欠ける。
- 2) 消費したワイヤ長さを測定し、それから計算で求める方法。
- 3) 消費したワイヤの重さを測定する方法。
- 4) 測定器(コンピューター)で測定する方法。
  - \* 1)の方法は概略の数値しか出せない。2)・3)・4)の方法は、実際に消費したワイヤの量が出るので確実性がある。出来れば4)の方法が簡単で早く実測が出来るが、測定器が必要。

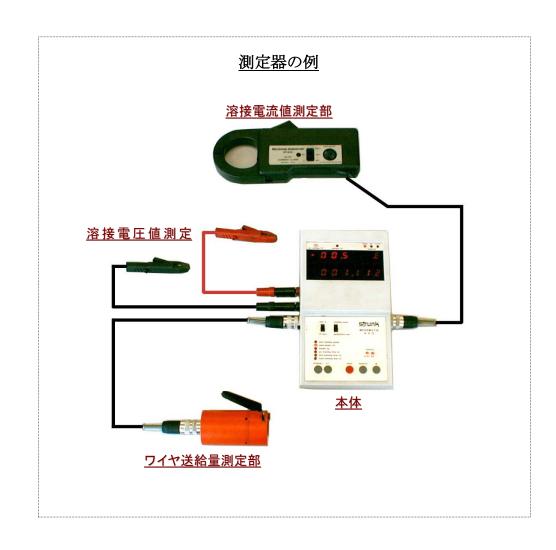

## 2. ワイヤの消費量の計算方法とワイヤ費

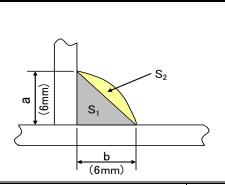

溶接部断面積の計算方法

 $\cdot S = S_1 + S_2$ 

S : 溶接ビード断面積 (cm) S1 : ビード断面=(a×b)/2 (cm)

S2 : 余盛面積率 (%)=S2/(S1+S2)×100 (%)

	計算項目	記号	計 算 式				
a)	理論必要溶着ワイヤ量 * ビードの余盛率を、CO2 を 15%・MAG を 8%と仮 定したとする。	Aw	Aw = S1×L×α×ρ={(a×b)/2}×L×α×ρ				
b)	溶着効率	η	CO <sub>2</sub>	度(Fe=7.87g/cm) 短絡 94% 96%	大電流 92% 99%	%	
a)	必要溶着ワイヤ量	Bw					
			Bw= $\pi$ r <sup>2</sup> $\pi$ r <sup>2</sup>	でした長さが判れば、 /4 × L × ρ /4:ワイヤの断面和 定した場合、消費した		g/m	
d)		Wc	購入価格=300(			¥/kg	
	ワイヤ費	Cw	Cw = Bw × W • CO2: 236 • MAG:154. Bw : 必要	7c / 1,000 .0×300/1,000 = 70 .5×300/1,000 = 46 要溶着金属量(ワイヤ量 CO2:236(g/m) / MAG:1		¥/m	

## Ⅱ.シールドガス費

計算項目	記号	計算式	単位
a) シールドガス設定流量	Gf	流量計の読み=20(ℓ/分)	ℓ/分
b) 時 間			
1) プリフロー時間	Pt	溶接機で任意に設定=(0.5Sec)	秒
2) 本溶接時間 (アークタイム)	At	アークが出ている間の時間 CO2:2.00(分)/MAG:1.54(分)	分
3) アフターフロー時間	Aft	溶接機で任意に設定=(1Sec)	秒
TOTAL 時間 [1)+2)+3)]	Wt	Wt=(Pt)+At+(Aft) CO2:2.00(分)/MAG:1.54(分) *プリフロー(Pt)・アフターフロー(Aft)は無視。	分
c) シールドガス価格	Gc	購入価格(CO2:171¥/kg / MAG:700¥/㎡) CO2:300(¥/㎡)=300/1,000=0.3(¥/ℓ) MAG:700(¥/㎡)=700/1,000=0.7(¥/ℓ)	¥/m³
d) シールドガス費	Cg	Cg=Gf×Wt×Gc  •CO2:20×2.00×0.3 = 12.0(\(\frac{2}{2}\)/m)  •MAG:20×1.54×0.7 = 21.56(\(\frac{2}{2}\)/m)  Gf:シールドガスの設定流量=20(\(\ell)\)/分) Wt:アークタイム	¥/m

#### 1) シールドガスの価格について

 $CO_2$  価格はY/kg で取引されている。 流量計の設定が $\ell/分$ であるので、Y/kg を $Y/m^3(Y/\ell)$ に変換しなければならない。よって、 $CO_2$  は  $1kg=0.571m^3$  であるので、 $CO_2$  購入価格に 0.571 で割った数値が  $1m^3$  の価格となる。

#### CO2 価格(¥/kg) / 0.571= (¥ / m³)

又、¥/ $m^3$ であるので、¥/ $\ell$ にしなければならない。¥/ $\ell$ にするには、 $1m^3=1,000$   $\ell$  であるので、¥/ $m^3$ 価格を 1,000 で割ればよい。

#### 2) シールドガス使用量の計算式

使用量={プリフロー時間+溶接時間(アークタイム)+アフターフロー時間}×ガス流量(ℓ/分)

#### 3) アークタイムとは、

- ・ 実際にアークが発生している時間のこと。
- ・ 溶着ワイヤ量を溶接ワイヤの溶着速度で割ることに求められる。 アークタイム(分/m)=必要ワイヤ量 / 溶着速度=100 cm/溶接速度
- ・ 一パス仕上げの水平隅肉溶接では、溶接長を溶接速度で割ることにより求めることが出来る。 100 cm/溶接速度(cm/分)

## Ⅲ. 人 件 費

計算項目	記号	計算式	単位
a) アーク発生率	Af	Af= (At / Tw)	%
		·CO2 : (2.00/5.00)=0.4(40 %)	
		•MAG : (1.54/3.85)=0.4(40 %)	
		At: アークタイム(アーク発生時間)	
		(CO2: 2.00 分/MAG:1.54 分)	
		Tw:溶接作業時間	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		(CO <sub>2</sub> : 5.0 分/MAG: 3.85 分)	
b)溶接作業時間	Tw	$Tw=100\times(At/Af)$	分/m
		•CO2 : $100 \times (2.00/0.4) = 5.0(\%)$	
		•MAG : 100×(1.54/0.4)=3.85(分)	
		At:アークタイム(アーク発生時間) (CO2:2.00 (分/m)/MAG:1.54(分/m))	
		(CO2: 2.00 (万/m)/ MAG: 1.54(万/m)/ Af: アーク発生率=40 %(0.4)	
c) 溶接前後のスパッター除去時間	T2	T2=At×(CO <sub>2</sub> : 30%/MAG: 5%)/100)	分
(アークタイムの 30%(CO2)/MAG(5%)		·CO2 : 2.00×(30/100)=0.60 (分)	
と仮定する)		•MAG : 1.54×(5/100)=0.077(分)	
と 放足 する)		At:アークタイム (CO2:2.00 分/m / MAG:1.54 分/m)	
1) 「伊弗兴/正	D		37 /11
d)人件費単価	Pr	3,000(¥/H)	¥/H
e)人件費	$\mathbf{C}\mathbf{p}$	$Cp = (Tw + T2) \times (Pr / 60)$	¥/m
		$\cdot$ CO <sub>2</sub> : (5.0+0.60)×(3,000/60) = $\frac{280.0 \ (\text{\frac{\text{\text{\frac{\text{\text{\text{\text{\text{\text{CO}}}}}}{2}}}{2}}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}$	
		-MAG: $(3.85+0.077)\times(3,000/60) = 196.4(\frac{1}{2})$	
		Tw:溶接作業時間	
		(CO2:5.0分/MAG:3.85分)	
		T2:溶接前後のスパッター除去時間 (GO: 0.057 / ) (MAC 0.057 / )	
		(CO2:0.60分/MAG:0.077分) (Pa / GO):1 公当りの人供書資価-50(V/公)	
		(Pr / 60) : 1 分当りの人件費単価=50(¥/分)	

- 1) 人件費=作業時間(H)×時給(Y/H)=作業時間(H)×工賃単価(Y/H)×(1/60)
- 2) 作業時間とは、
  - ・ 溶接作業者の全作業時間のことで、**アークタイムに準備時間・手待ち時間・前処理時間・後処** 理時間・移動時間などの合計です。
  - ・ 全作業時間に占めるアークタイムの割合をアーク発生率と呼んでおり、一般的に  $30\sim50\%$ 程度で計算される。

## IV. 電 力 費

計算項目	記号	計算式	単位
a) 溶接機効率	3	(溶接機仕様)80%=0.8	%
b) 使用電力	P	$P=(I_W\times E_W)/(1,000\times \varepsilon)$	kw
		• CO <sub>2</sub> =(280×31)/(1,000×0.8)= <u>10.85 (kw)</u>	
		• MAG=(300×29)/(1,000×0.8)= <u>10.88(kw)</u>	
		Iw :溶接電流 CO2=280 (A)/MAG=300(A) Ew : 溶接電圧 CO2= 31(V) /MAG=29(V)	
		1,000: CO2=(280×31=8,680w)/	
		MAG=(300×29=8,700w)であるので、kw にす	
		る為 1,000 で割っている。 ε : 溶接機効率(%)=80%(0.8)	
c) 使用電力量	Pt	Pt=P×(At / 60)	kwh
		• CO <sub>2</sub> =10.85×(2.00/60)= <b>0.362(kw-h)</b>	
		• MAG = $10.88 \times (1.54/60) = 0.280 \text{(kw-h)}$	
		P : 使用電力	
		CO2=10.85 (kw)/MAG=10.88(kw)	
		At:アークタイム(アーク発生時間) CO2=2.00 (分) / MAG=1.54(分)	
d) 電力料金単価	Pc	電力会社による=18 (¥/kw-h)	¥/kwh
e) 電力料金	Cs	$Cs=Pt \times Pc$	¥/m
		• CO <sub>2</sub> =0.362×18 = $\frac{6.52 (Y/m)}{}$	
		• MAG= $0.28 \times 18 = 5.04(\frac{\text{y}}{\text{m}})$	
		Pt:使用電力量	
		CO2=0.362 (kw-h) / MAG=0.28(kw-h) Pc:電力料金単価=18 (¥/kwh)	

1) 電力消費量(溶接電流×アーク電圧×アークタイム)に、電力料金単価を掛けることにより求めることが出来ます。

<u>例えば、電気代を 18¥/kw-h とした場合、</u>

 ${(電流 A \times 電圧 V \times 作業時間) / (60 \times 1,000)} \times 単価$ = ${(A \times V \times 作業時間)/(60 \times 1,000)} \times @18$ 

2) 作業時間=アークタイム / アーク発生率(%)

## V. 溶接機等使用費

計算項目	記号	計算式	単位
	[3	   容接機及び設備等の償却費]	
a) 設備等投資価格	Wc	(購入価格)=610,000 (¥)	¥
b) 償却年数	Dy	(税務署に確認) = 7 (年)	年
c) 年間作業時間	Ну	8H/日×225 日/年=1,800H	Н
d) 償却費計	Cd	Cd=Wc / (Dy×Hy)×(Tw/60)  •CO2={610,000/(7×1,800)}×(5.00/60) = 4.0 (\forall /m)  •MAG={610,000/(7×1,800)}×(3.85/60) = 3.1 (\forall /m)  Wc: 設備等投資価格=610,000(円)  Tw: 溶接作業時間	¥/m
		<u> </u>	
a) 保守費比率	Mf	(Wc ∅ 10%)	%
(修理代等)	Cm	Cm={(Wc×Mf) / Hy}×{At/(Af×60)}  •CO2={(610,000×0.1)/1,800}×{2.00/(0.4×60)}  = 2.83 (¥/m)  •MAG={(610,000×0.1)/1,800}×{1.54/(0.4×60)}  = 2.17(¥/m)  Wc: 設備投資価格=610,000(¥)  Mf: 保守費比率(Wcの10%)=10%(0.1)  At: アークタイム(アーク発生時間)  CO2=2.00(分)/MAG=1.54(分)  Af: アーク発生率=40%(0.4)  CO2(2.00/0.4)= 溶接作業時間(分)  MAG(1.54/0.4)= 溶接作業時間(分)  Hy: 年間作業時間=1,800(H/年)	¥/m
		<u> </u>	
a)消耗部品費	Cc	(Cc=Cm と設定) ・Cm : 保守費と同じ	¥/m
		$CO_2 = 2.83(Ym) / MAG = 2.17(Ym)$	

### 1) 償却費:

{溶接機等の設備価格×0.1×作業時間} /  $\{7(年) \times 225(日) \times 8(H) \times 60(分)\}$ 

### 2) 保守費=消耗部品費:

{溶接機等の設備価格×0.1×作業時間} / {225(日)×8(H)×60(分)}